

# MONTAGEVEJLEDNING

## Undertagsgennemføring UV-C

(Anvendes til frithængende og fast undertag samt huntonit)


### Indhold:

- 1 gennemføring (base-ring, flip-ring, lock-ring, EPDM membran)
- 2 stropper
- 1 skabelon




**PROFILES**  
**areco**

Areco Profiles A/S  
Industriparken 22-24, 9575 Terndrup  
+45 98 33 64 00  
info@areco.dk  
www.arecoprofiles.dk

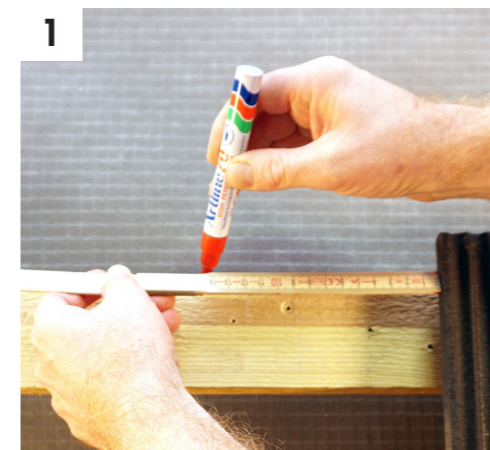

1 Afmærk for midten af skabelonen fra tagsten til højre.

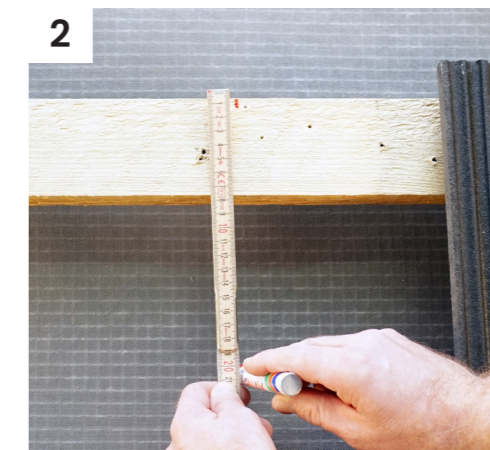


2 - og fra lægte overkant.



3 Hold skabelonen fast med søm eller skrue.



4 Afmærk rundt om skabelonen for udskæring af hul.

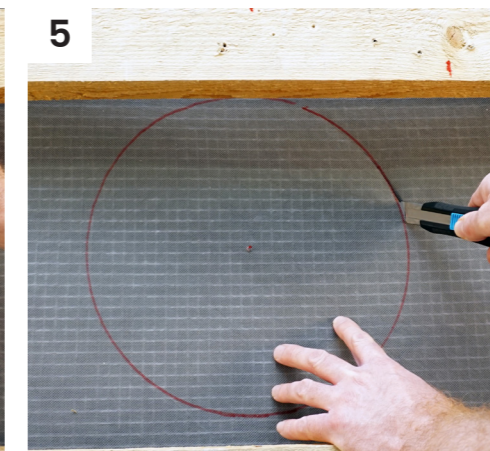

5 Skær hul i undertaget som afmærket.



6 Sæt basering i undertaget ved dertil indrettet spor.

# Undertagsgennemføring UV-C160


(ved montage i fast undertag og huntonit start ved billede 1-3 og fortsæt herunder)




7  
Drej base-ring med uret så undertaget klemmes ind i sporet.




8  
Drej indtil de to montagehanke vender op ad mod tagryggen.

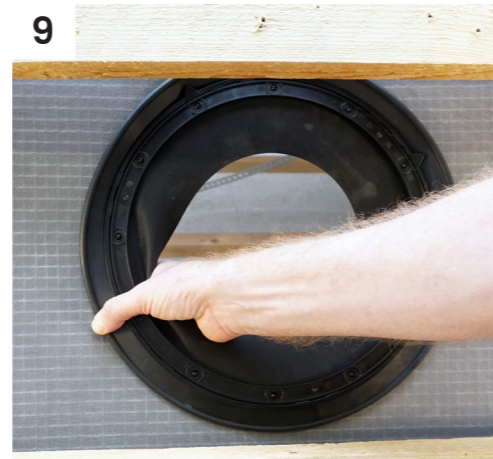


9  
Luk den øverste ring (flip-ring) ned mod undertaget.

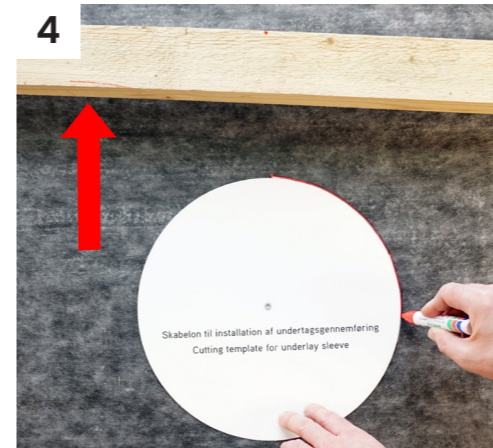

4  
For nogle profiler er det nødvendigt at flytte ovenliggende lægte før udskæring.

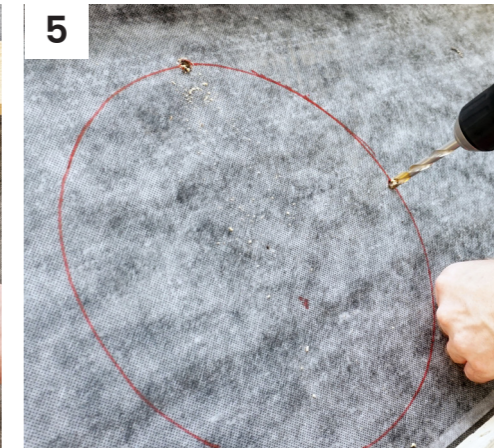

5  
For fast undertag forbor huller til udskæring på markeringen.

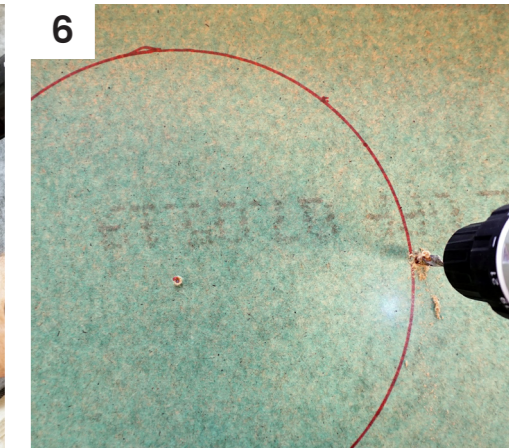


6  
For Huntonit forbor huller til udskæring 1 cm (max)



10  
Monter stropper i montagehanke.




11  
Fastgør stropper til lægte.

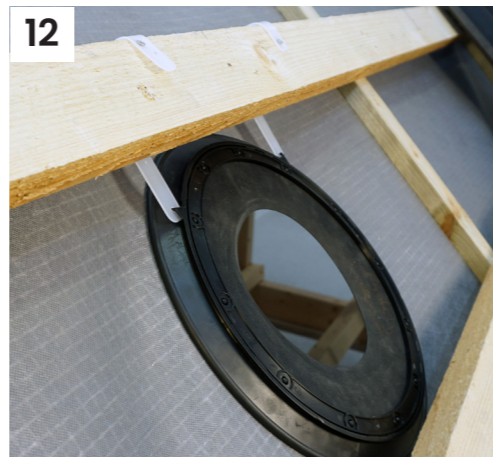

12  
Færdigmonteret UV-C160 i frithængede undertag.



7  
Skær ud med sav.

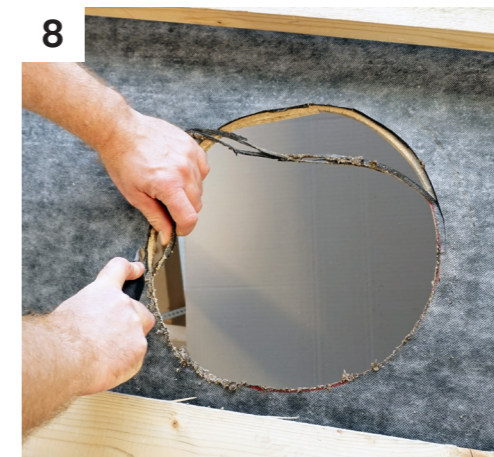


8  
For fast undertag skær ca. 1 cm af membran/pap væk så der er 1 cm fri bræt.



9  
Sæt base-ring i ved sporet omkring huntonit/pap/membran.

# Undertagsgennemføring UV-C75


Til  $\varnothing 75$  mm leveres gennemføringen usamlet se nedenfor for montering af membran og lock-ring mellem billede 8 og 9

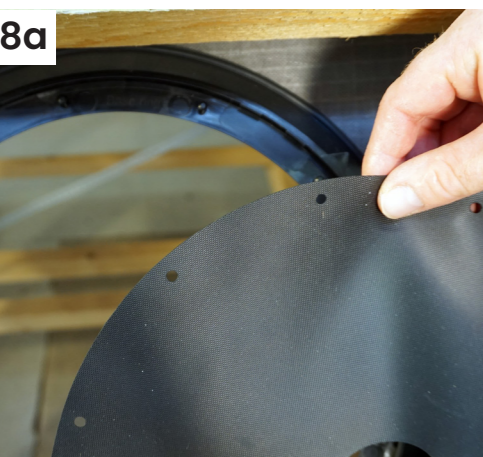


8a  
Monter membran i hullerne.



8b  
Klik lock-ring fast på base-ring, så membranen fastholdes.

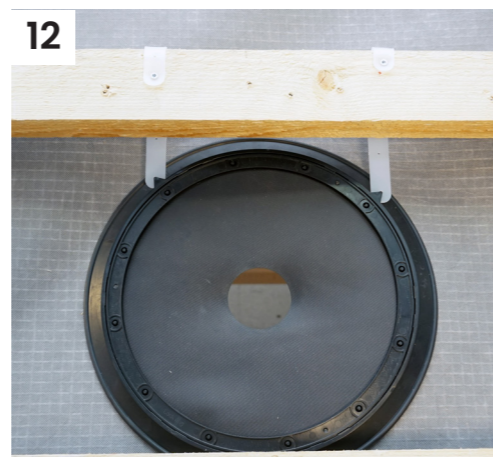

12  
Færdigmonteret UV-C75 i frithængede undertag.

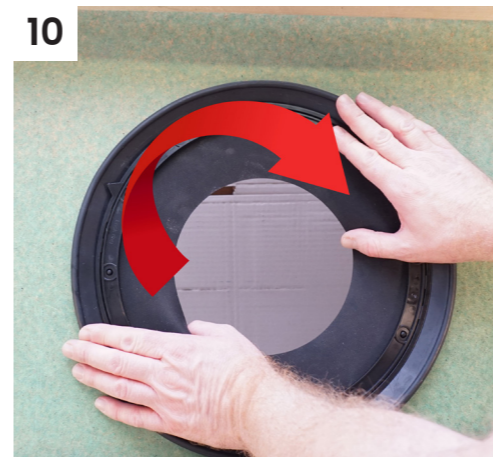

10  
Drej base-ring med uret så undertaget klemmes ind i sporet.



11  
Luk den øverste ring (flip-ring) ned mod undetaget.



12  
Flyt ovenliggende lægte tilbage på plads. Færdigmonteret UV-C160 i fast undertag.